

**4**

**K-FLEX AL CLAD**


---

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЕ  
ФЛАНЦЫ**





## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

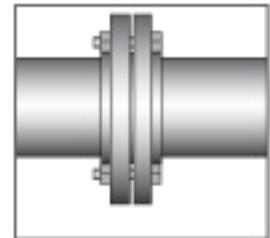

K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

### ОГЛАВЛЕНИЕ

### Страница


#### ФЛАНЦЫ: теплоизоляция и покрытие листом AL CLAD

Введение: фланцы K-FLEX - рекомендации по монтажу	03
Монтаж покрытия фланца на горизонтальном трубопроводе	04
Монтаж покрытия фланца на вертикальном трубопроводе	08
Монтаж готовых фланцев с покрытием AL CLAD	11




## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ Установка теплоизоляции и покрытия


Описываемый монтаж является одинаковым для любого из выбранных материалов: K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT или K-FLEX ECO

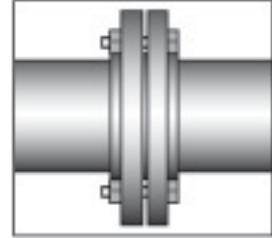

Процедура установки изоляции на фланцы приведена в соответствующем разделе «Руководства по монтажу изоляции K-FLEX».

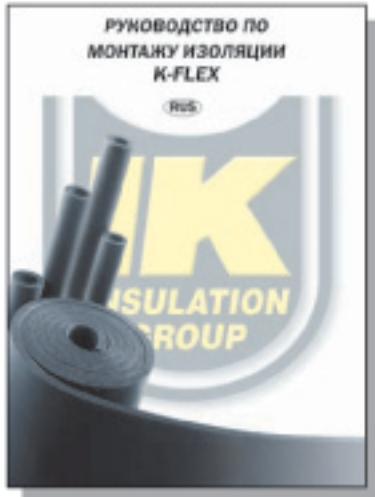

Если Вы не имеете напечатанного экземпляра руководства, то можете запросить его в нашем офисе или скачать файл \*.pdf с нашего сайта [www.k-flex.ru](http://www.k-flex.ru)

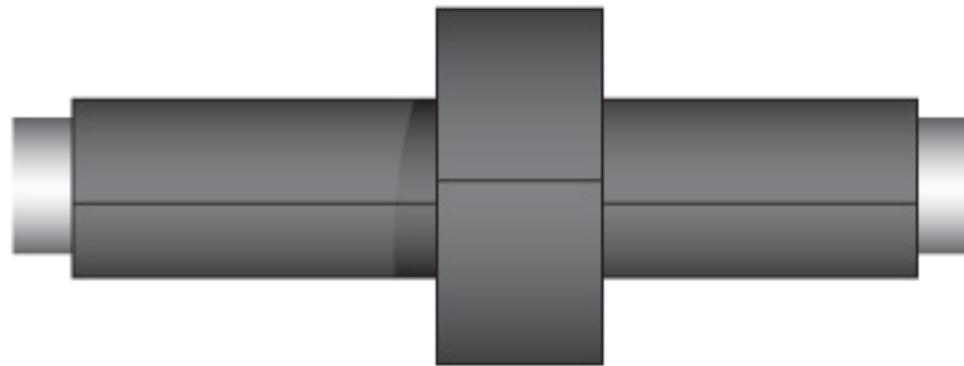

### РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ K-FLEX AL CLAD ЗНАЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ



Места соединений, проклеенные клеем K-FLEX




Швы, проклеенные морским герметиком



Направление действия со стрелкой:  
указывает действие, выполняемое в процессе монтажа изоляции или покрытия




Измерение размеров

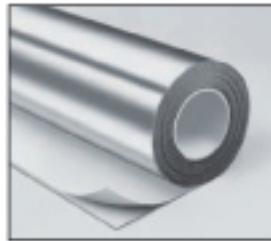


## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

Монтаж покрытия фланцев на горизонтальном трубопроводе

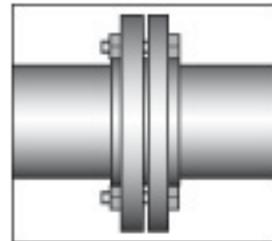

### Монтаж покрытия прилегающих труб

- Из листа AL CLAD подготовьте две секции **a**) и **b**) шириной, соответствующей длине окружности изолированных труб, добавив 5 см на нахлест, и вырежьте лепестки по краям, прилегающим к фланцу.
- Оберните листы вокруг изолированных труб, разместив лепестки на торцах изоляции фланца, чтобы получить надлежащую адгезию.
- При помощи клея K-FLEX склейте продольные швы и приклейте лепестки к торцам фланца, разместив нахлести продольных швов «против воды».

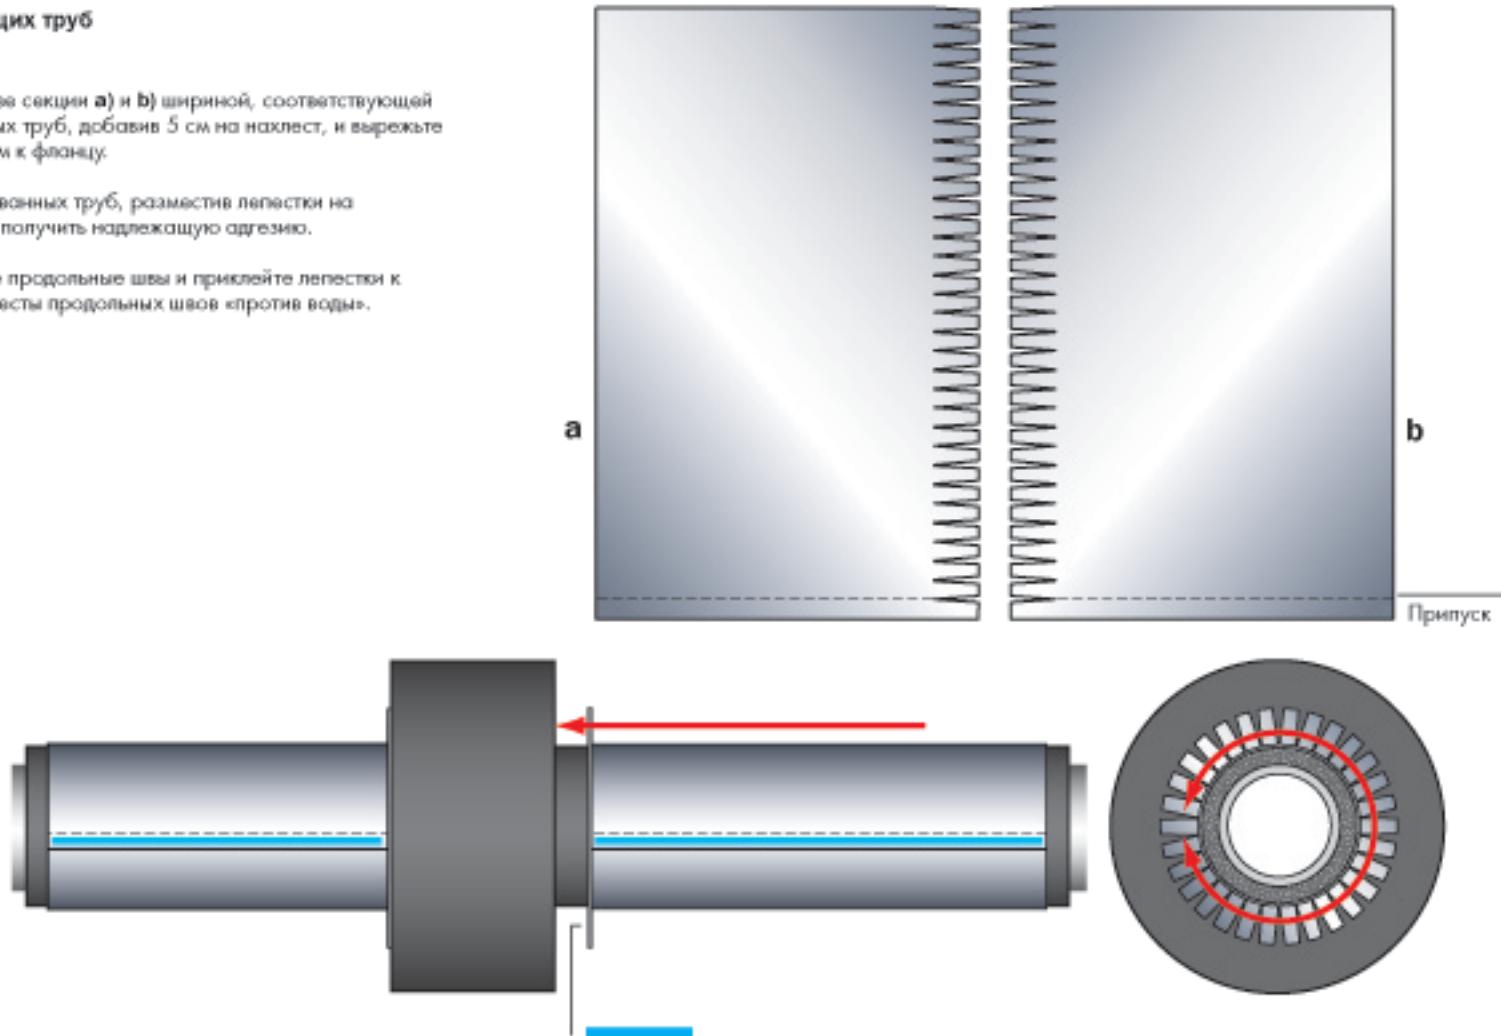

Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик


Измерение

Действие



## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

Монтаж покрытия фланцев на горизонтальном трубопроводе

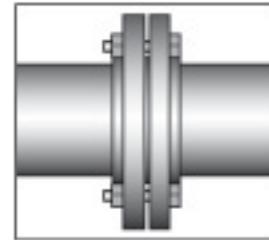

### Монтаж покрытия торцов

A)

Из листа AL CLAD подготовьте две одинаковые секции и перенесите на каждую секцию окружность с диаметром, соответствующим наружному диаметру торца **a**.





Диаметр **b**) определяет размер наружного профиля с вырезами.

Диаметр отверстия **c**) соответствует диаметру изолированной трубы с установленным покрытием.

Выкройка должна иметь разметку разреза **d**), предназначенного для установки кольца на соответствующую трубу.

B)

Вырежьте детали по контурам и установите на трубопровод, плотно прижав материал к торцам фланца таким образом, чтобы закрыть лепестки покрытия трубы.

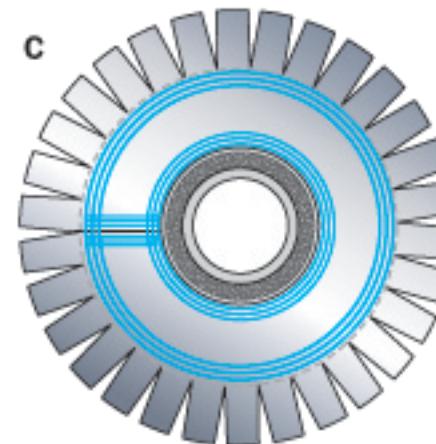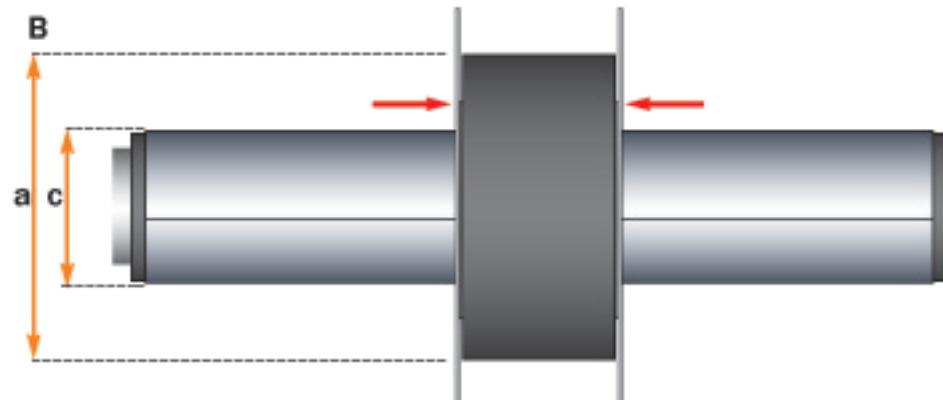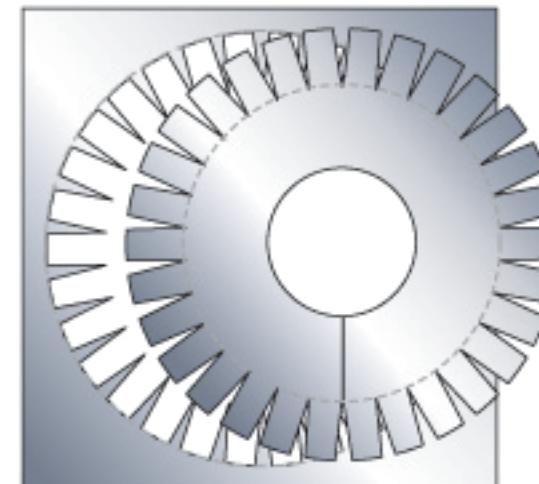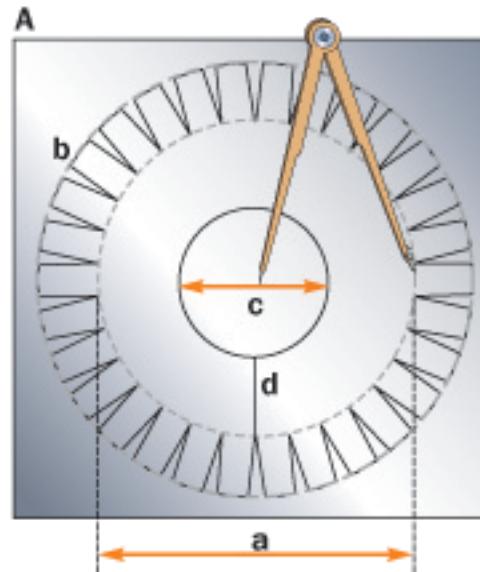


C)  
Закрепите кольца на фланцах, проклеив поверхности клеем K-FLEX вдоль линий диаметров и разрезов.





## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

Монтаж покрытия фланцев на горизонтальном трубопроводе

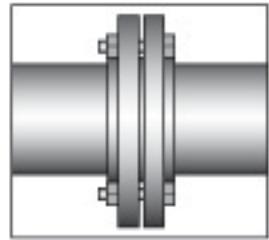

### Монтаж покрытия корпуса фланца



**B)**

Вырежьте секцию листа AL CLAD, соответствующую наружной поверхности изоляции корпуса фланца и закрывающую лепестки колец.  
Добавьте несколько сантиметров на нахлест (**b1**).

Оберните секцию листа вокруг корпуса фланца, развернув край нахлеста «против воды».

Проклейте швы с помощью клея K-FLEX (**b2**). Зафиксируйте продольный нахлест пластиковыми заклепками.


**b1**

Притупок


**A)**

Нанесите клей K-FLEX на лепестки колец, заверните их и прижмите к корпусу фланца.



**A**

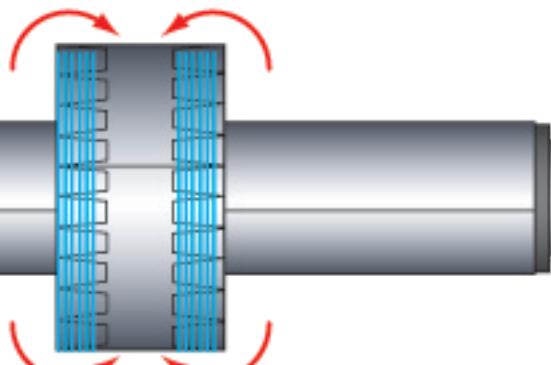

**a1**

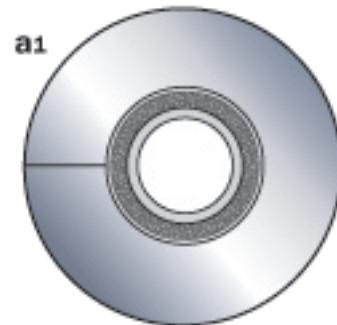

**B**

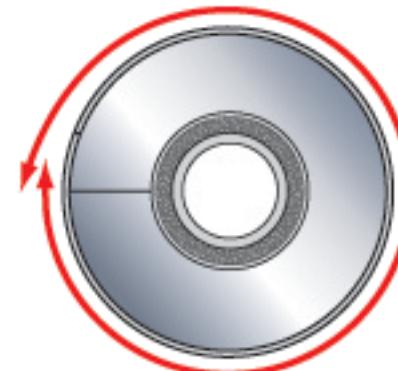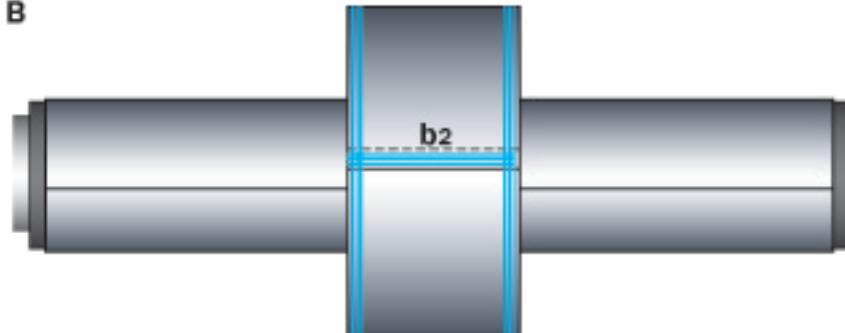

Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик

Измерение


Действие






## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

Монтаж покрытия фланцев на горизонтальном трубопроводе

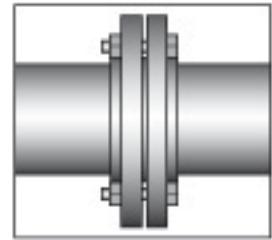


Монтаж покрытия корпуса фланца


A

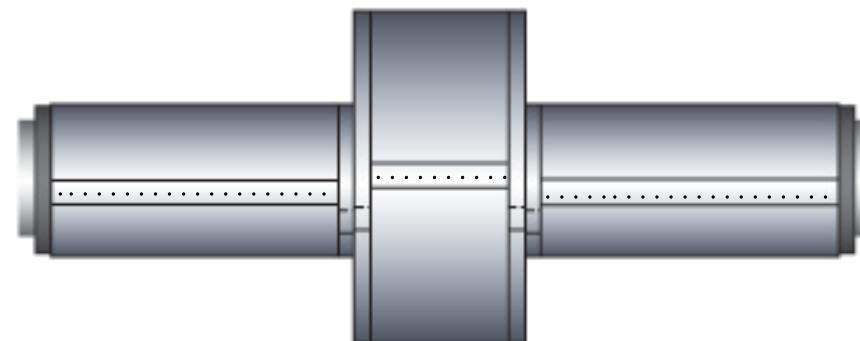


А)  
Проклейте все швы самоклеящейся лентой AL CLAD.

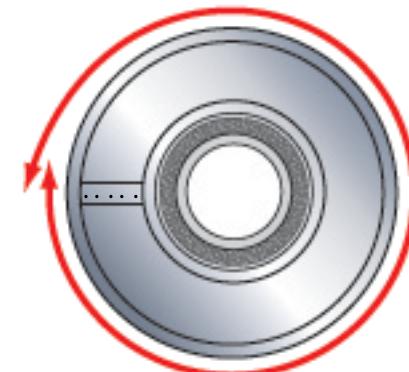

B

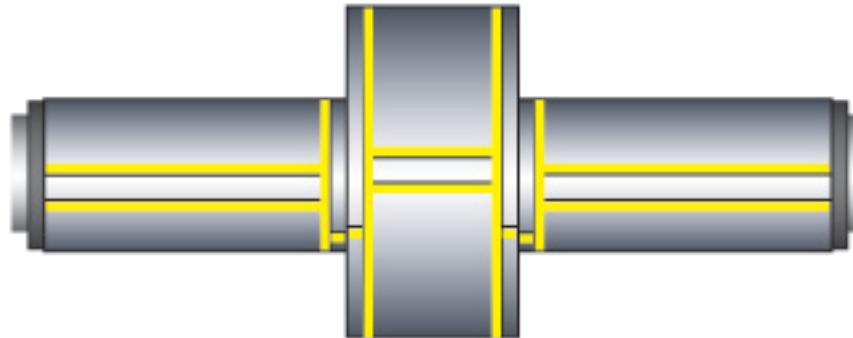

В)  
Для наружного применения, при необходимости,  
проклейте швы и края лент морским герметиком.

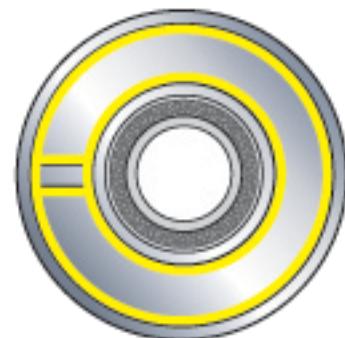

Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик


Измерение

Действие



## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

Монтаж покрытия фланцев на вертикальном трубопроводе

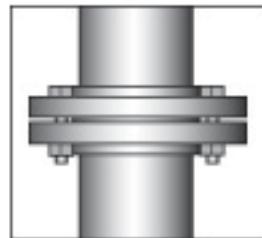

A)


Отрежьте секцию листа AL CLAD длиной, соответствующей поверхности изолированной трубы, добавив 5 см на нахлест.

B)


Установите лист с лепестками на нижний участок трубопровода и склейте шов клеем K-FLEX. Лепестки должны плотно прилегать к нижнему торцу фланца b1).

C)


Вырежьте кольцо с лепестками [см. инструкцию на стр. 05] и установите его на торец фланца со стороны нижнего участка трубы таким образом, чтобы закрыть лепестки смонтированного покрытия трубы.

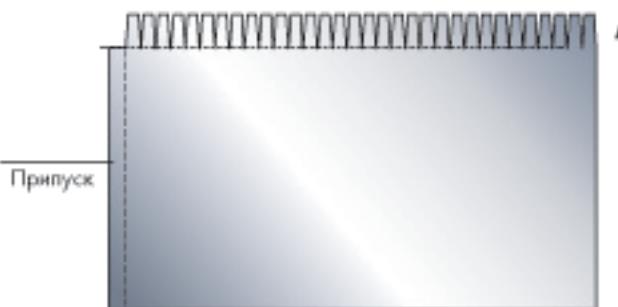


A

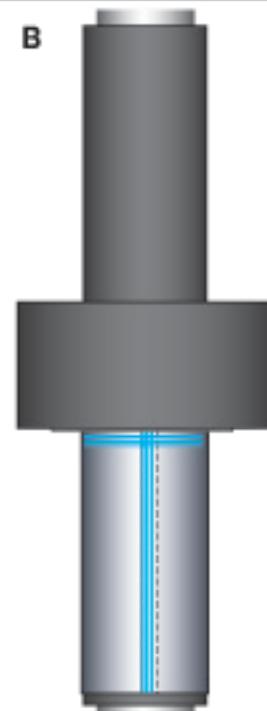


b1

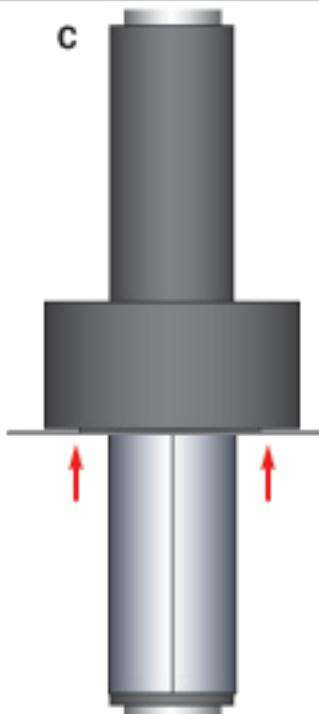

c1 - см. стр. 05

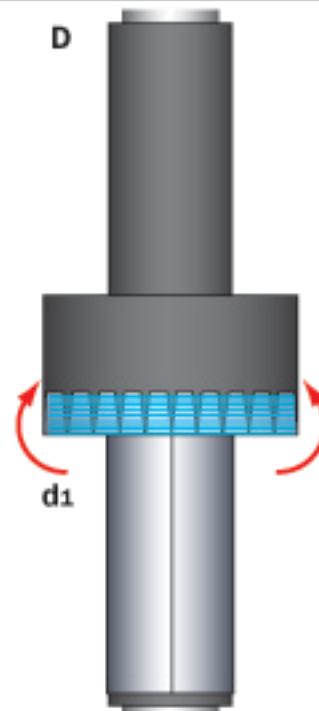

d2

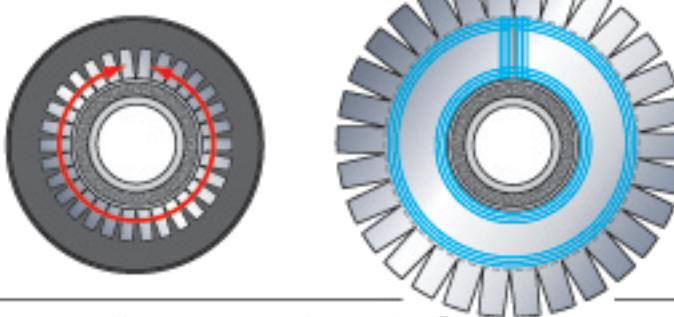

Поверхности, контактирующие с торцом фланца, приклейте с помощью клея K-FLEX вдоль линий диаметров и разреза (d1).

D)

Нанесите соответствующий клей на лепестки кольца и запните их на корпус фланца (d1-d2).

Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик


Измерение

Действие



## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ

Монтаж покрытия фланцев на вертикальном трубопроводе

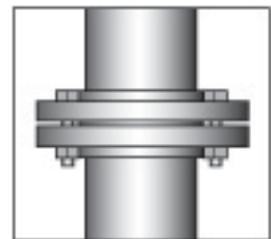

E)

Подготовьте полосу листа AL CLAD с размером, соответствующим длине окружности изолированного корпуса фланца, добавив 5 см на нахлест и вырезов лепестки в верхней части.

Оберните лист вокруг корпуса фланца и склейте швы kleem K-FLEX (e1).








Нанесите клей K-FLEX на лепестки и загните их на верхний торец фланца (e2).

F)

Подготовьте второе кольцо с внутренними лепестками и разрезом для последующей установки (f1). Установите кольцо на верхний торец фланца таким образом, чтобы внутренние лепестки заходили на изолированную поверхность верхнего участка трубопровода (f2).

Приклейте швы с помощью клея K-FLEX (f3).

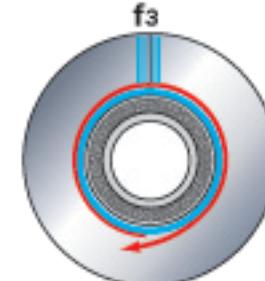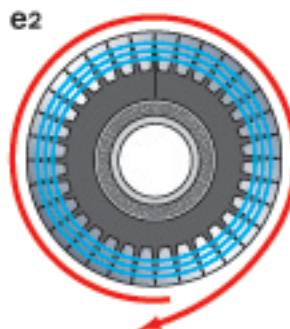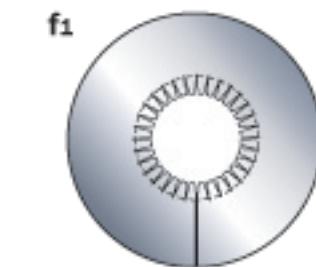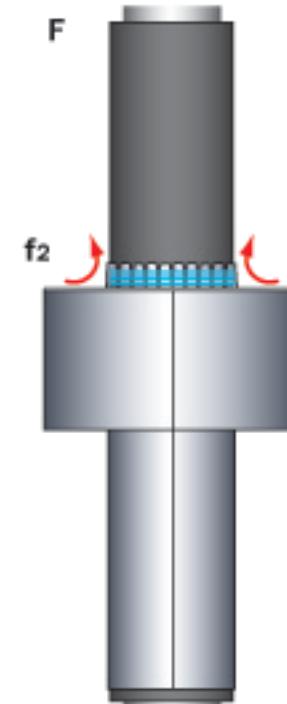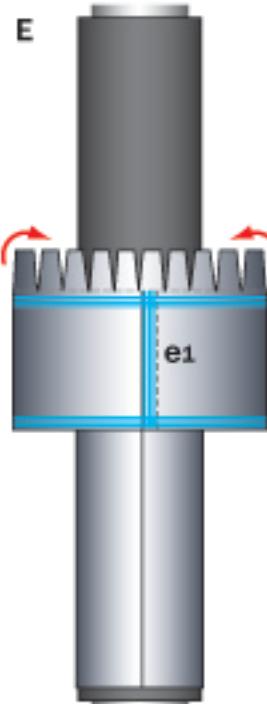

Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик


Измерение

Действие



## K-FLEX AL CLAD - ФЛАНЦЫ




Монтаж покрытия фланцев на вертикальном трубопроводе

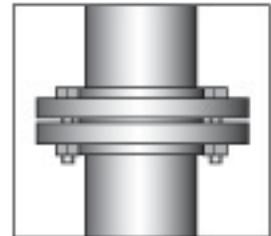

G)

Подготовьте полосу листа AL CLAD с размером, соответствующим длине окружности изолированной трубы, добавив 5 см на нахлест.

G

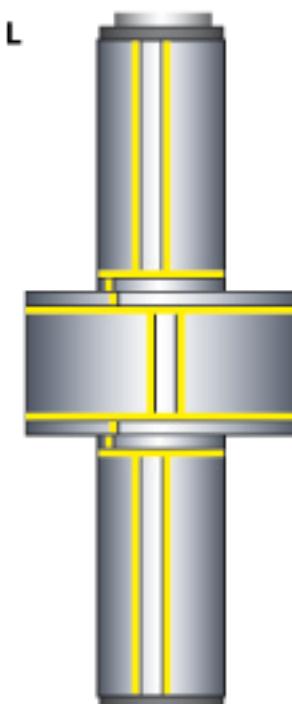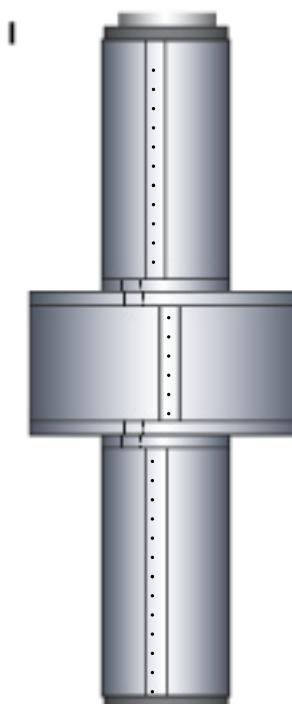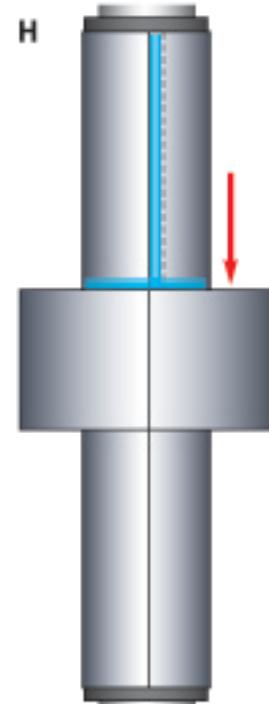



H)

Установите лист на трубу и прижмите его к торцу фланца, чтобы закрыть лепестки, показанные на

F). Закрепите швы соответствующим клеем. Зафиксируйте продольный нахлест пластиковыми заклепками.

I) Проклейте все швы самоклеящейся лентой AL CLAD.

L) Для наружного применения, при необходимости, проклейте края швов и лент морским герметиком.

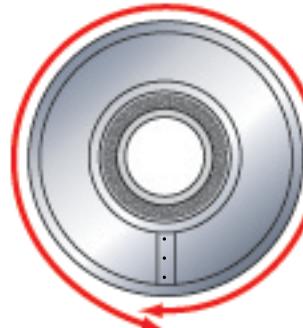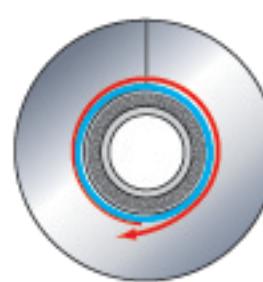

Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик

Измерение      Действие