


**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЕ
ПЕРЕХОДНИКИ**





K-FLEX AL CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

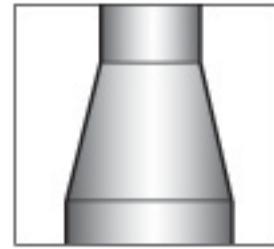

ОГЛАВЛЕНИЕ

Страница

ПЕРЕХОДНИКИ: теплоизоляция и покрытие листом AL CLAD

Введение: Рекомендации по монтажу - Графические символы	03
Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вверх	04
Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вниз	05




K-FLEX AL CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

Установка теплоизоляции и покрытия


Описываемый монтаж является одинаковым для любого из выбранных материалов:
K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT или K-FLEX ECO



Процедура установки изоляции на переходники приведена в соответствующем разделе «Руководства по монтажу изоляции K-FLEX».

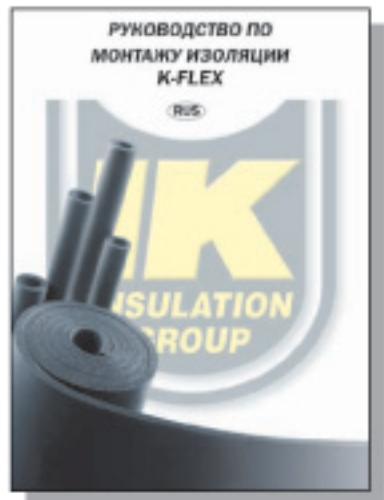

Если Вы не имеете напечатанного экземпляра руководства, то можете запросить его в нашем офисе или скачать файл *.pdf с нашего сайта www.k-flex.ru

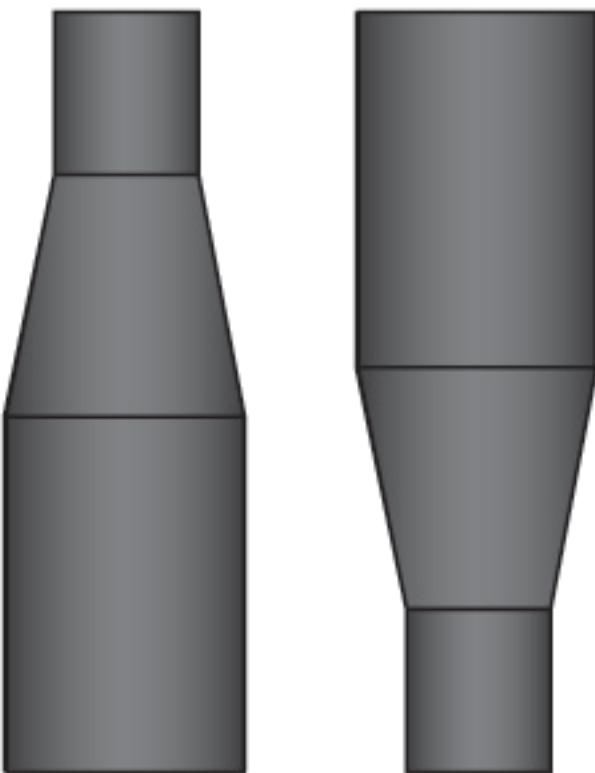

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ K-FLEX AL CLAD ЗНАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ



Места соединений, проклеенных клеем K-FLEX




Швы, проклеенные морским герметиком



Направление действия со стрелкой: указывает действие, выполняемое в процессе монтажа изоляции или покрытия



Измерение размеров

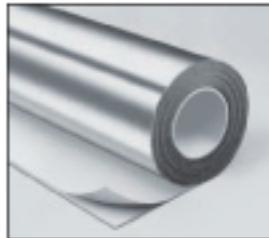


K-FLEX AL CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вверх




- Из листа AL CLAD вырежьте три детали, необходимые для полной установки покрытия переходника [A1-2-3], оставив 5 см на припуски для нахлестов швов. На деталих 1-2 сделайте лепестки по верхнему краю.
- Установите покрытие на первую часть переходника [B1], закрепив швы и лепестки клеем K-FLEX.
- Установите покрытие на центральную часть переходника [C2], закрепив швы и лепестки клеем K-FLEX. Участок C2 должен иметь нахлест с лепестками участка B1.
- Установите покрытие на верхнюю часть переходника [D3], закрепив швы клеем K-FLEX. Участок D3 должен иметь нахлест с лепестками участка C2.

Очень важно соблюдать правильную последовательность при монтаже для размещения нахлестов «против воды».

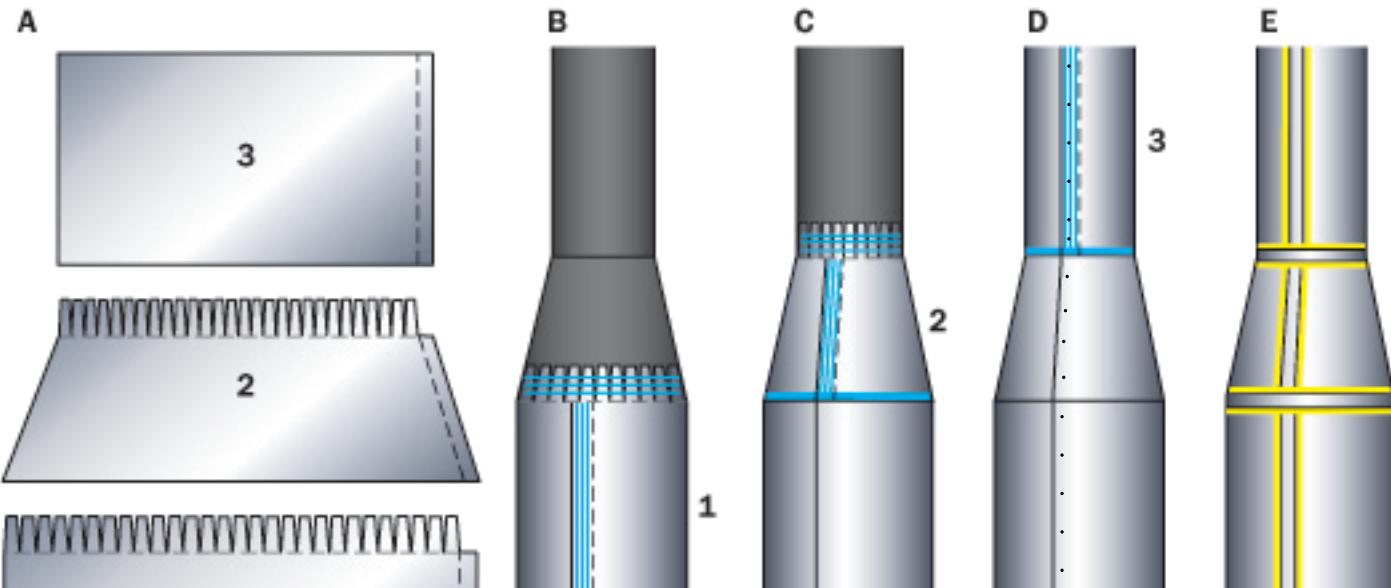

- После установки покрытия проклейте швы самоклеящейся лентой AL CLAD [E].


Для наружного применения, при необходимости, проклейте края швов и лент морским герметиком.

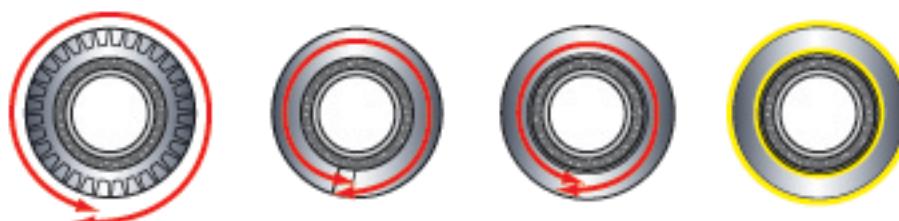



K-FLEX AL CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вниз

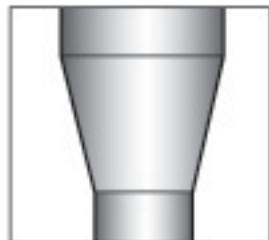

Из листа AL CLAD вырежьте три детали, необходимые для полной установки покрытия переходника [A1-2-3], оставив 5 см на притуски для нахлестов швов. На деталях 1-2 сделайте лепестки по верхнему краю.

- В) Установите покрытие на первую часть переходника [B1], закрепив шов и лепестки клеем K-FLEX.
- С) Установите покрытие на центральную часть переходника [C2], закрепив швы и лепестки клеем K-FLEX. Участок С2 должен иметь нахлест с лепестками участка В1.
- Д) Установите покрытие на верхнюю часть переходника [D3], закрепив швы клеем K-FLEX. Участок D3 должен иметь нахлест с лепестками участка С2.

Очень важно соблюдать правильную последовательность при монтаже для размещения нахлестов «против воды».

